

【树立和践行正确政绩观——聚焦煤炭领域安全发展高质量发展】

违规安排采掘计划 现场安全管理混乱

——福建三明广丰矿业有限公司水井坑煤矿“8·21”较大瓦斯爆炸事故案例

2025年8月21日，福建省三明市广丰矿业有限公司水井坑煤矿（以下简称水井坑煤矿）发生较大瓦斯爆炸事故，造成7人遇难、1人受伤，直接经济损失926万元。

水井坑煤矿为国有控股企业，隶属福建省能源石化集团所属永安煤业公司管理，设计生产能力15万吨/年，低瓦斯矿井。

事故发生于矿井三采区+180米区段，该区段布置+180mC39N运输巷、+180mC39S运输巷两个掘进工作面。三采区+180mC39S运输巷掘进迎头煤层赋存条件变化，煤层变厚、倾角变大、煤质碎松软，浮煤边清边冒，瓦斯持续涌出并在迎头高冒区大量聚集，且与紧邻的+180米石门高冒区溢出瓦斯汇聚，风量不足导致瓦斯积聚达到爆炸浓度，爆源区域内作业人员打火抽烟引发瓦斯爆炸。

事故暴露的主要问题。

（一）水井坑煤矿。一是瓦斯防治措施落实不到位。对瓦斯风险认识不足，事故工作面未安装甲烷传感器，存在瓦斯假检漏检现象。二是区段通风管理不到位。区段通风布局不合规，区段回风不畅通，掘进工作面风量严重不足，新增工作面未测风、未安装监测监控设备。三是违规安排采掘计划。盲目安排布置掘进作业，未实现超前两个区段联通，违规组织作业，未按规定编制作业规程。四是现场安全管理混乱。事故当班井口检身漏检，部分入井人员未随身携带人员定位卡，工人井下违章使用明火，随意使用非防爆角磨机。五是安全教育培训不到位。对工人培训考核直接发参考答案，部分特种作业人员无证上岗。

（二）上级公司。永安煤业公司对水井坑煤矿“一通三防”工作失管失察，技术指导不到位，未及时掌握矿井新增工作面情况，未及时发现水井坑煤矿不按规定编制作业规

程、工作面未安装监控系统、工人井下违章吸烟、井下随意使用角磨机等问题。福建省能源石化集团推动两办《意见》“八条硬措施”和治本攻坚三年行动等工作不力，对煤矿“一通三防”工作重视不够。

（三）地方政府及监管部门。地方安全监管部门对瓦斯爆炸风险认识不足，未研判瓦斯爆炸系统性风险，对水井坑煤矿存在的井口检身、现场管理混乱等问题失察；地方政府对煤矿落实两办《意见》等重点工作监督指导不够，对煤矿安全监管部门监督检查不到位。

调查处理情况。对31名相关责任人员提出追责问责建议。对水井坑煤矿处以罚款192.5万元，暂扣安全生产许可证。责成福建省能源石化集团向福建省政府作出深刻检查。责成大田县政府、三明市工业和信息化局（煤管局）向三明市政府作出深刻检查。（记者张毅整理）

来源：《山西日报》2026年07月24日 02版



暑假出去野 安全不放假



谨慎参与划船、漂流、深潜等涉水活动以及高空、高速、探险等高风险旅游项目。

晋中日报·晚报版宣

家长必看！

8项要点 关乎孩子生命安全

这几种思想千万不能有

“会游泳、水性好，就不会溺水。”
野外水域有暗流、低温、水草，危机四伏。

“我就游一会儿，没事。”
事故往往发生在瞬息之间。
“水浅淹不到。”

孩子玩水，意外跌进水里，也可能发生溺水。

“以前都这么干，没出事。”
以前没出事是运气，万不可存侥幸心理。

“有其他人在这，能救我。”
同伴也是孩子，不具备救援能力。

这些区域坚决不能去

水库/池塘
水底地形陡峭，水温低，易引发抽筋。

江河/溪流
水流湍急，暗流漩涡多，水草易缠绕。

工地水坑
水质污浊，深浅不一，边缘松软易塌陷。

海边离岸流区域
看似平静，暗藏“水中杀手”90%的海边溺水由离岸流引起。

无救援水域
无救生员、无警示标志、无安全设施的区域。

这些行为坚决不能做

未成年人私自下水。
无救生设备贸然下水。
空腹、饱食后立即游泳。
在水中打闹、逞强比拼憋气。
擅自下水营救同伴。

这几种误区坚决要纠正

“有游泳圈就不会溺水。”
未抓住游泳圈，或游泳圈漏气时，可能酿成溺水事故。

“溺水肯定会大声呼救。”
实际上溺水是寂静的，无法挥手呼救。

“饱食或空腹游泳没大碍。”
容易引起抽筋或低血糖晕厥。
“溺水只发生在野外。”

只要有水的地方，就有可能发生溺水。
（未完待续）

来源：中华人民共和国应急管理部

注意安全
小心溺水

